



VECTOR OPTICS®

FRENZY USER MANUAL
RED DOT SIGHT

ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРОЧИТАЙТЕ И ОСМЫСЛИТЕ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО ПРИЦЕЛА. СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

▼ *Scan the QR code to learn more about VectorOptics*



VECTOROPTICS



USER MANUAL




НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ ЧЕРЕЗ КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ВАШИХ ГЛАЗ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО И НАПРАВЛЕНО В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

СОДЕРЖАНИЕ


КРЕПЛЕНИЕ & МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ	4
ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ.....	5
ПРИСТРЕЛКА.....	6
ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ.....	6
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ.....	8
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
ХРАНЕНИЕ	9
ПРИЦЕЛЬНЫЕ СЕТКИ	10
ГАРАНТИЯ	11
ЗАМЕТКИ.....	13

СТАНДАРТНОЕ МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ


TEK™ Red Dot Footprint

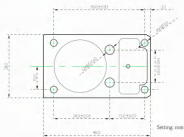


MAG-5™ Red Dot Footprint




M&J Red Dot Footprint



MAG Red Dot Footprint



V&V™ Red Dot Footprint

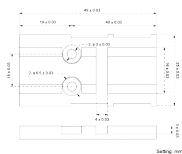

MOUNTING

Коллиматорный прицел предназначен для использования на pistolетных затворах, которые имеют крепление для сверхминиатюрной оптики. Используется стандартный интерфейс крепления, совместимый с опорной поверхностью, которая соответствует критериям, указанным выше. Может быть оснащен креплением Picatinny или "ласточкин хвост" с совместимым монтажным основанием. Крутящий момент затяжки винтов крепления не более 16 in/lbs.

ВИНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ В КОМПЛЕКТЕ:

#1

M3x0.5



#2

M3.5x0.6



#3

M3.5x0.6



#4

M4x0.7



Effective Length:

11MM

8MM

10MM

7MM

Head Type:

Light Tapered

Tapered

Tapered

Tapered

Head Drive:

Torx T10

Torx T10

Torx T10

Torx T10

#5

M4x0.7



#6

#6-32x0.35



#7

#6-32x0.45



#8

#6-32x0.45



Effective Length:

8.5MM

7MM

9.5MM

9.5MM

Head Type:

Tapered

Tapered

Light Tapered

Light Tapered

Head Drive:

Torx T10

Torx T10

Torx T10

Hexago

ПРИСТРЕЛКА И ВЫВЕРКА

Прицел оснащен механизмами выверки по вертикали и горизонтали. Выполняя пристрелку, вам потребуется отрегулировать оба механизма. Выверка по горизонтали смещает точку прицеливания влево-вправо; выполняется при помощи винта (барabanчика), который обычно находится справа на корпусе. Выверка по вертикали смещает точку прицеливания вверх-вниз; выполняется при помощи винта (барabanчика), который обычно находится сверху на корпусе. Установите мишень на расстоянии 100 ярдов. Не торопясь, сделайте 3-5 пробных выстрелов в центр мишени. Совместите точку прицеливания с точкой попадания: если точка попадания ниже точки прицеливания, вращайте вертикальный винт UP, если точка попадания левее точки прицеливания, вращайте горизонтальный винт R. Каждый клик смещает точку прицеливания. Сделайте еще 3-5 выстрелов. Повторяйте до тех пор, пока не будете удовлетворены точностью выверки.

ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Включение/выключение сетки и регулировка яркости выполняется при помощи кнопок, расположенных слева. Доступно 8 уровней яркости, когда метка видна невооруженным глазом, и 2 уровня NV, когда метка заметна только в прибор ночного видения. Чтобы включить метку, нажмите и удерживайте кнопку "+" свыше 1 секунды.

Последующее нажатие кнопки "+" увеличит яркость, а нажатие кнопки "-" уменьшит яркость. Чтобы выключить метку, нажмите и удерживайте кнопку "-" свыше 3 секунд.

Автоматическая регулировка яркости (AUT). Прицелы, в названии которых есть суффикс AUT, имеют режим автоматической регулировки яркости. Сначала включите прицел (загорится прицельная метка). Затем нажмите и удерживайте кнопку "+" более 4 секунд, чтобы перейти из режима ручного управления в автоматический режим регулировки яркости. Яркость сетки будет регулироваться автоматически в зависимости от уровня внешней освещенности. Если в прицеле нет ручного управления яркостью, то после установки батарейки метка сразу загорится и её яркость автоматическиотрегулируется с учетом внешней освещенности. Чтобы максимально продлить срок службы батареи в таком прицеле, всегда закрывайте прицел защитным кожухом, когда прицел не используется. Срок службы батареи может меняться в зависимости от использования, условий окружающей среды и интенсивности сетки.

Встроенный датчик движения (MOS). При наличии датчика движения метка будет выключаться после 3 минут простоя / бездействия и автоматически включаться при малейшем движении.

Солнечная панель. Позволяет прицелу использовать для питания солнечную энергию и работать даже при полном разряде батареи. Яркость метки будет по-прежнему меняться при помощи кнопок "+" и "-".

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Прицел Frenzy-X работает от 1 батарейки CR2032. Если метка потускнеет или не включится, вам потребуется заменить батарейку. Чтобы заменить батарейки, используйте прилагаемый шестигранный ключ, чтобы ослабить 2 винта. Снимите прицел с крепления. Выньте используемую батарейку, замените ее новой, а затем снова соберите прицел.



Если у прицела боковой батарейный отсек с выдвижным лотком, открутите 2 винта, которые фиксируют этот лоток в батарейном отсеке. Выньте лоток, вставьте новую или замените использованную батарейку CR1632, установив ее положительным "+" контактом вверх. Задвиньте лоток обратно и закрепите винты.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Коллиматорный прицел, несмотря на его высокую прочность, является высокоточным прибором, требующим разумного и бережного обращения.

1. При очистке линз сначала сдуйте грязь и пыль или используйте специальную мягкую щеточку для чистки линз. Отпечатки пальцев и смазочные вещества можно стереть салфеткой для линз или мягкой чистой хлопчатобумажной тканью, смоченной жидкостью для чистки линз.
2. На все подвижные части прицела нанесена постоянная смазка. Не пытайтесь смазывать их самостоятельно.
3. Внешняя поверхность прицела не требует особого ухода, за исключением периодического протирания грязи и отпечатков пальцев мягкой тканью.
4. Используйте крышки объективов, когда это удобно.

ХРАНЕНИЕ

Не храните прицел на жаре или в местах с сильным нагревом, например, в салоне автомобиля в жаркие дни. Высокие температуры могут отрицательно повлиять на смазочные материалы и герметики. Предпочтительно хранить прицел в багажнике транспортного средства, оружейном шкафу или в кладовке. Никогда не оставляйте прицел там, где прямые солнечные лучи могут попасть на объектив. Повреждение может возникнуть из-за концентрации солнечных лучей (эффект «горящего стекла»).



- Держите батареи в недоступном для детей месте.
- Если батарея была проглочена, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Неправильное обращение или использование батареи может привести к утечке, возгоранию или взрыву. Немедленно утилизируйте использованные батареи.

ПРИЦЕЛЬНЫЕ СЕТКИ

"Точка" (для прицелов с аналоговичной сеткой)



3MOA Red Dot



5MOA Green Dot



6MOA Red Dot

Мультисетка (для прицелов с аналоговичной сеткой)



Circle + Crosshair Dot

Размер круга 40 MOA



Crosshair Circle

Размер перекрестья 52 MOA



Standard Dot

Размер точки 2 MOA

ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ СЕТКАМИ НАЖМИТЕ КНОПКУ "+" БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 СЕКУНДЫ. ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СКАРИНУЙТЕ QR-КОД



VECTOR OPTICS TAILED VIP LIFETIME WARRANTY

На продукты Vector Optics Continental, Taurus, Paragon, Scrapper и Frenzy распространяется пожизненная T-VIP гарантия. Компания, по своему выбору, либо отремонтирует, либо заменит ваш продукт бесплатно, если он поврежден или неисправен. Если компания Vector Optics не сможет отремонтировать ваш поврежденный продукт, компания заменит его на совершенно новый в идеальном состоянии. Компания с гордостью отвечает за качество своей продукции и постарается сделать все возможное для того, чтобы клиенты оставались довольными. Вы можете рассчитывать на пожизненную гарантию Vector Optics.

- Неограниченная пожизненная гарантия.
- Ответ на обращение в течение 1 рабочего дня.
- Бесплатный ремонт или замена.
- Полностью переносимая гарантия.
- Счет-фактура или квитанция не требуются.
- Компания не задает вопросов, но очень ценит ваши отзывы.
- Компания оплачивает обратную доставку до адресата.

Эта гарантия не распространяется на потерю продукта, преднамеренное повреждение, злоупотребление, неправильное использование или модификацию. Эта гарантия не распространяется на электронные компоненты и батареи.

Для гарантийного обслуживания свяжитесь с отделом обслуживания клиентов Vector Optics по электронной почте service@vectoroptics.com для получения инструкции по возврату продукции. Если вам необходимо вернуть товар, пожалуйста, обеспечьте его надлежащую отправку и сохраните запись об отправке и трекер отслеживания. Компания Vector Optics не несет ответственности за ваш товар, пока он не будет получен отделом обслуживания клиентов. Для гарантийного обслуживания товаров, приобретенных не напрямую у производителя, свяжитесь с местным дилером или обратитесь по месту покупки для получения информации о применимой гарантии.

Любая гарантия должна быть зарегистрирована. Полные гарантийные условия на товар можно посмотреть по ссылке:

warranty.vectoroptics.com



ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

FRENZY

RED DOT SIGHT

Manual # Frenzy Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

